

## بررسی علل خوردگی سطوح داخلی تیوب های فولاد کربنی دستگاه مبدل حرارتی یک واحد پتروشیمی

میلاد قمری<sup>۱</sup>، علی شکوهی مجید<sup>۲</sup>، ساسان ولاشجردی فراهانی<sup>۳</sup>، یحیی جافریان<sup>۴</sup>

### چکیده

تیوب های دستگاه مبدل حرارتی یک واحد پتروشیمی بعد از گذشت یک سال دچار خوردگی و تخریب شده اند. بنا بر مستندات مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله (Tube and Shell) بوده و سیال پوسته روغن با فشار کاری ۱۱ بار و دمای  $200^{\circ}\text{C}$  و سیال تیوب ها با خار آب با فشار کاری ۷ بار و دمای  $170^{\circ}\text{C}$  می باشد. تیوب ها از جنس فولاد ساده کربنی بوده و آزمون کوانتمتری برای تعیین ترکیب شیمیایی روی آن ها انجام شد. آزمون سختی سنجی نیز به روش راکول B روی نمونه ها صورت گرفت. جهت بررسی سطوح خوردگی تیوب ها و تعیین ضخامت لایه اکسیدی، آزمون متالوگرافی انجام پذیرفت. در ادامه جهت شناسایی ماهیت محصولات خوردگی آزمون تعیین ترکیب شیمیایی به روش XRD و آنالیز EDS-SEM صورت پذیرفت. بررسی رفتار خوردگی تیوب ها از طریق آزمون پلاریزاسیون در دو نوع آب شامل Process Water (بنابر مستندات این آب تحت عملیات یون زدایی و سختی زدایی قرار گرفته است) و آب حاصل از بخار در گردش در تیوب صورت گرفت و در ادامه برای بررسی دقیق تر این آب ها آزمون های آنالیز شیمیایی و pH آب انجام شد. بررسی نتایج نشان داد محصول غالب خوردگی رسوبات سیاه رنگ اکسید آهن به شکل مگنتیت بوده که با توجه به بسته بودن سیستم و کمبود اکسیژن توجیه پذیر است. مشخص شد خوردگی رخ داده بیشتر به شکل خوردگی یکنواخت و بعض خوردگی موضعی (حفره ای) ناشی از یون های مخرب سولفور و کلرید و همچنین خوردگی زیر رسوب (نواحی قرمز رنگ) به علت تشکیل پیل اختلاف دمشی در زیر و بالای رسوبات بوده است.

**کلمات کلیدی:** تیوب مبدل حرارتی، خوردگی یکنواخت، سولفور، کلرید، خوردگی حفره ای، پیل اختلاف دمشی

۱- کارشناس ارشد خوردگی، مرکز پژوهش متالورژی رازی  
[Corrosion@razi-center.net](mailto:Corrosion@razi-center.net)

۲- کارشناس خوردگی، مرکز پژوهش متالورژی رازی

۳- مدیر گروه خوردگی و پوشش، مرکز پژوهش متالورژی رازی

۴- مدیریت عامل، مرکز پژوهش متالورژی رازی